WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

KASUTUSJUHEND · EESTI KEEL

# AVC150

## Nihik

Enne kasutamist lugege juhend läbi. Hoidke seda seadme juures kogu kasutusaja jooksul.




**Lugege juhendit**
Ohutus- ja ühendusnõuded enne esmakordset käivitamist.

**Hooldus ja garantii**
Hooldustaotlused ja garantiitingimused aadressil wipcool.eu.

**Dokumendid veebis**
Juhend, tooteleht ja vastavusdeklaratsioon aadressil wipcool.eu.

SISUKORD

# Kuidas juhendit kasutada

Leidke vajalik peatükk. Paremal olevad numbrid on selle brošüüri leheküljed.


| | | |
|---|---|---|
| 01 | Wipcool AVC150 kasutusjuhend | 3 |
| 02 | Üldteave | 3 |
| 03 | Sümbolid ja tähistused | 3 |
| 04 | Ohutusteave | 4 |
| 05 | Tehnilised andmed | 4 |
| 06 | Seadme skeem | 5 |
| 07 | Komplekti sisu | 6 |
| 08 | Hoiustamine | 6 |
| 09 | Kasutamine | 6 |
| 10 | Hooldus | 8 |
| 11 | Tõrkeotsing | 9 |
| 12 | Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | 10 |
| 13 | Hooldus ja dokumendid | 11 |


## SÜMBOLITE TÄHENDUS



**Elektroonikaromude liigiti kogumine**

Ärge visake kasutatud seadet olmejäätmete hulka.



**CE-märgis**

Tootja deklaratsioon ELi nõuetele vastavuse kohta.



**Lugege juhendit**

Ohutus- ja kasutusreeglid enne töö alustamist.

# Wipcool AVC150 kasutusjuhend

Wipcool AVC150 nihik on ette nähtud välis-, sise- ja sügavusmõõtmiseks. Mõõteulatus on kuni 150 mm.

Kasutusjuhend on toote lahutamatu osa. Lugege see juhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki selles antud juhiseid täpselt.

# Üldteave

Wipcooli tooted on loodud professionaalseks kasutamiseks kvalifitseeritud külma- ja kliimatehnika tehnikutele. Tootjana märgib Wipcool, et meie seadmeid peaksid kasutama ainult vastava kvalifikatsiooni ja väljaõppega isikud.

- Wipcool AVC150 nihiku kasutamisel tuleb järgida kõiki kohalikke ohutuseeskirju ja üldisi ohutusstandardeid.
- Kasutusjuhendit peaks hoidma seadme läheduses, et personalil oleks sellele alati lihtne juurde pääseda.
- Enne kasutamist peaksid kvalifitseeritud töötajad kasutusjuhendiga hoolikalt tutvuma ja kõigist selles esitatud juhistest aru saama.
- Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad seadme valest kasutamisest, kasutusjuhendi eiramisest, personali puudulikust kvalifikatsioonist või seadme mis tahes omavolilisest muutmisest.
- Kehtivad müügidokumentides esitatud üldised müügitingimused.

# Sümbolid ja tähistused

Seadmel ja kasutusjuhendis kasutatud märgid ja tähised:

**01**



Tähelepanu - seadme kahjustamise või vale töötulemuse oht.

02



Ärge visake nihikut olmejäätmete hulka.

# Ohutusteave

**TÄHELEPANU**


Ärge laske vedelikul liugurisse sattuda. Vedelik võib elektroonikat kahjustada.

Ärge võtke liugurit ega elektroonikat lahti.

# Tehnilised andmed

| Parameeter | Väärtus |
|---|---|
| Mudel | AVC150 |
| Mõõteulatus | kuni 150 mm |
| Lahutusvõime | 0,01 mm |
| Liuguri maksimaalne liikumiskiirus | 3 m/s |
| Töötemperatuur | 0–40 °C |
| Hoiustamistemperatuur | -20–+70 °C |
| Niiskus | 0–80% |
| Toide | 1 × CR2032 3 V |
| Ekraan | Viiekohaline LCD-ekraan |
| Materjal | Roostevaba teras |
| Kaitseaste | IP54 |
| Kõvadus | 52 HRC |

# Seadme skeem

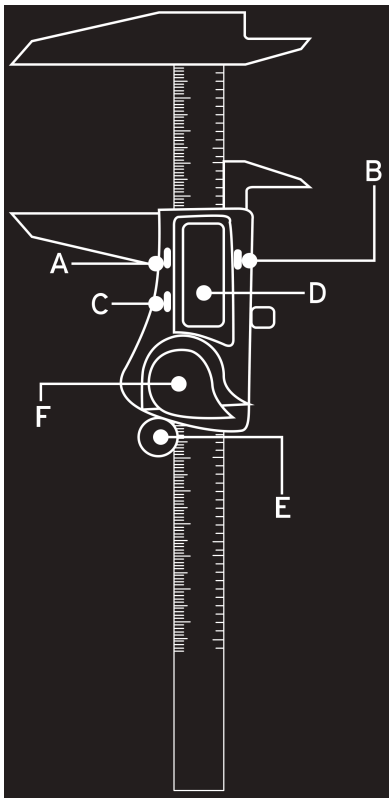


Joonis 1. Osade tähised A–F.

## Nupud

| Tähis | Osa ja funktsioon |
|---|---|
| A | Nupp ON/OFF - nihiku sisse- ja väljalülitamine. |
| B | Nupp mm/inch - mõõtühiku valik: millimeetrid või tollid. |
| C | Nupp ZERO - näidu nullimine. |

## Muud osad

| Tähis | Osa ja funktsioon |
|---|---|
| D | Viiekohaline LCD-ekraan. |
| E | Liuguri liigutamise rullik. |
| F | Patareipesa kaas. |

# Komplekti sisu

Pärast lahtipakkimist kontrollige komplekti terviklikkust ja seisukorda. Puudustest või kahjustustest teatage müüjale.

| Osa | Kogus |
|---|---|
| AVC150 nihik | 1 tk |
| CR2032 3 V patarei | 1 tk |
| Patareipesa kaane kruvikeeraja | 1 tk |

# Hoiustamine

Hoidke nihikut temperatuuril -20–+70 °C.

Pikema kasutuspausi korral eemaldage patarei ja hoidke seda eraldi.

# Kasutamine

Enne esimest kasutamist paigaldage patarei vastavalt punktile „Patarei vahetamine“ (jaotis „HOOLDUS“).

### Ettevalmistamine ja nullimine

01 Kontrollige mõõtehaarade ja sügavusvarda puhtust ning liuguri sujuvat liikumist. Pühkige määrdunud pinnad kuiva ebemevaba lapiga puhtaks.

02 Lülitage nihik nupuga A ON/OFF sisse. Sulgege suured mõõtehaarad ja vajutage nuppu C ZERO.

03 Kontrollige, et ekraanil D oleks suletud mõõtehaarade korral nullnäit. Kui näit ei ole null, puhastage mõõtehaarad uuesti ja nullige nihik. Kui see ei aita, tehke punktis „Näidu lähtestamine“ kirjeldatud toimingud (jaotis „HOOLDUS“). Ärge mõõtke enne, kui suletud mõõtehaarade korral on näit null.

04 Valige nupuga B mm/inch mõõtühik ja kontrollige seda ekraanil.

## Välismõõtmine



Joonis 2. Välismõõtmise näitlik joonis.

**01** Avage suured mõõtehaarad liuguri liigutamise rullikuga E mõõdetavast esemest laiemalt ja asetage ese haarade vahele.

**02** Liigutage liugurit, kuni mõõtehaarad puudutavad mõõdetavaid pindu. Lugege tulemus ekraanilt D.

## Sisemõõtmine



Joonis 3. Sisemõõtmise näitlik joonis.

**01** Sulgege väikesed mõõtehaarad ja sisestage need mõõdetavasse avasse.

02 Avage mõõtehaarad, kuni need puudutavad sisepindu, ja lugege tulemus ekraanilt D.

### Sügavusmõõtmine

01 Toetage juhtlati ots tasaselt ava kõrval olevale pinnale. Liigutage liugurit, kuni sügavusvarras puudutab põhja.

02 Lugege tulemus ekraanilt D.

### Mõõtmise lõpetamine


Liigutage mõõtehaarad või sügavusvarras mõõdetavatest pindadest eemale, eemaldage nihik ja lülitage see nupuga A ON/OFF välja.

# Hooldus

### Puhastamine

Hoidke nihik puhtana, pühkides seda korrapäraselt kuiva lapiga.

### Patarei vahetamine

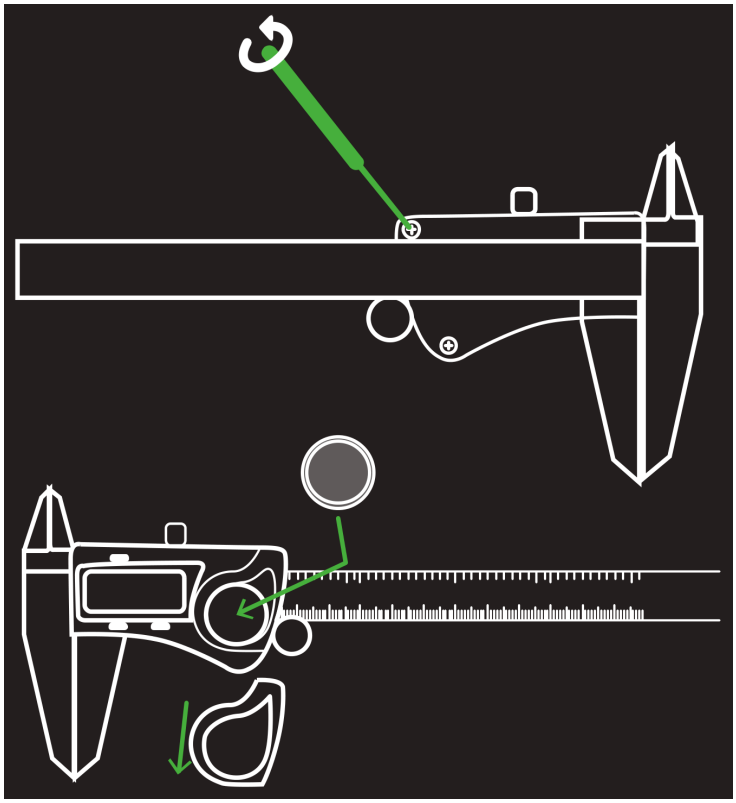

Joonis 4. Kruvi lahtikeeramine ja patareipesa kaane eemaldamine.

**TÄHELEPANU**
Paigaldage patarei polaarsustähiste järgi.

01 Lülitage nihik nupuga A ON/OFF välja. Keerake patareipesa kaane F kruvi kaasasoleva kruvikeerajaga lahti ja eemaldage kaas.

02 Eemaldage tühi patarei ja paigaldage uus CR2032 3 V patarei.

03 Paigaldage patareipesa kaas ja keerake kruvi kinni.

### Näidu lähtestamine

01 Lülitage nihik nupuga A ON/OFF välja. Keerake patareipesa kaane F kruvi lahti ja eemaldage kaas.

02 Jätke patarei asend meelde ja eemaldage patarei. Paigaldage see 30 s pärast samas asendis tagasi.

03 Paigaldage patareipesa kaas ja keerake kruvi kinni. Korrake punktis „Ettevalmistamine ja nullimine“ kirjeldatud toiminguid.

### Remont

Ärge remontige liugurit ega elektroonikat ise. Tellige remont hooldusest - esitage hooldustaotlus aadressil wipcool.pl/serwis.

# Tõrkeotsing

| Probleem | Võimalik põhjus | Lahendus |
|---|---|---|
| Kõik viis numbrit muutuvad korraga iga sekundi järel | Patarei pinge on alla 2,7 V | Vahetage patarei vastavalt jaotises „HOOLDUS“ kirjeldatud toimingutele. |
| Näit ei muutu liuguri liigutamisel | Vooluahela talitlushäire | Tehke jaotise „HOOLDUS“ punktis „Näidu lähtestamine“ kirjeldatud toimingud. |
| Ekraanile jääb näit 000.00 või IN 00.000 ja see ei reageeri liuguri liigutamisele | Võimalik lühis nuppude või liuguri kontaktides | Tellige remont hooldusest - esitage hooldustaotlus aadressil wipcool.pl/serwis. |
| Funktsiooninupud ei tööta | Vedrud või kummikatted võivad olla liiga tugeva vajutamise tõttu deformeerunud | Tellige remont hooldusest - esitage hooldustaotlus aadressil wipcool.pl/serwis. |

| Probleem | Võimalik põhjus | Lahendus |
|---|---|---|
| Näiduviga kogu mõõtepikkuse ulatuses on vähemalt 0,1 mm | Anduril on mustus või sadestus | Tellige remont hooldusest - esitage hooldustaotlus aadressil wipcool.pl/serwis. |
| LCD-ekraanil puudub näit | Patarei halb kontakt | Kontrollige patareipesa ja vajaduse korral puhastage see. |
| LCD-ekraanil puudub näit | Patarei pinge on alla 2,5 V | Asendage patarei CR2032 3 V patareiga. |

# Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed

01



Läbikriipsutatud prügikasti sümbol tähendab, et kasutuselt kõrvaldatud seadet ei tohi visata muude jäätmete hulka.

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitlevate kehtivate eeskirjade kohaselt ei tohi liigiti kogumise sümboliga märgistatud tooteid panna muude olmejäätmete hulka. Kahjulike ainete sisalduse tõttu võivad elektroonikatooted, mida ei koguta liigiti, olla ohtlikud keskkonnale ja inimeste tervisele. Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete nõuetekohane liigiti kogumine hoiab ära negatiivse mõju keskkonnale.

Viies kasutuselt kõrvaldatud seadme kogumispunkti, aitab kasutaja kaasa selle korduskasutamisele, ringlussevõtule ja taaskasutamisele.

**Ringlussevõtt** - üks keskkonnakaitse meetodeid. Jäätmetest selliste ainete eraldamise protsess, mida saab uuesti toorainena kasutada.

**Utiliseerimine** - kasutusväärtuse kaotanud jäätmete, näiteks plasti, paberi ja papi kasutamine teisese toorainena (kõnekeeles ka hävitamine).

## Teave elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kogumissüsteemi kohta

- Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid on keelatud panna muude jäätmete hulka.
- Mittekomplektsete elektri- ja elektroonikaseadmete ning kasutuselt kõrvaldatud seadmetest pärinevate osade kogumine on keelatud.
- Kodumajapidamises kasutamiseks mõeldud seadme ostjale tarniv edasimüüja on kohustatud tarnimiskohas tasuta vastu võtma kodumajapidamisest pärit kasutuselt kõrvaldatud seadme, kui see on tarnitud seadmega sama liiki ja täidab sama funktsiooni.

- Kasutaja võib anda kasutuselt kõrvaldatud seadme üle seadmejäätmete kogujale, jäätmekäitlusettevõttele või kohaliku omavalitsuse territooriumil olmejäätmeid vastu võtvale ettevõtjale.
- Teave kogumispunktide kohta on saadaval vojevoodkondade marssaliametite ning linna- ja vallavalitsuste avaliku teabe bülletäänide (BIP) veebilehtedel.

# Hooldus ja dokumendid

Enne hooldustaotluse esitamist pange valmis:

- Mudel - see on seadme andmesildil ja arvel.
- Seerianumber - kui see puudub, esitage tootmisnumber (nt 11/2025), mis asub enamasti seadme põhjal.
- Ostu tõendav dokument - arve või kviitung volitatud edasimüüjalt.
- Rikke kirjeldus - mis juhtub, millal probleem algas ja millistes tingimustes see esineb.

Hooldustaotluse saate esitada aadressil wipcool.pl/serwis. Sealt leiate ka garantiitingimused.

Garantiiaeg: 1 aasta.

WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

HOOLDUS JA DOKUMENDID

# AVC150 · Kasutusjuhend

## VÄLJAANDE ANDMED

| | |
|---|---|
| Mudel<br>*Model* | **AVC150** |
| Väljaanne<br>*Edition* | **06.11.2026 · ET** |
| Tootja<br>*Manufacturer* | **Zhejiang Wipcool Refrigeration Equipment Co., Ltd.** |
| Volitatud esindaja Poolas<br>*Authorised representative* | **4REF sp. z o.o., ul. gen. Władysława Andersa 38, 15-113 Białystok** |

**wipcool.eu**

- juhend veebis ja muud keeled
- tooteleht ja vastavusdeklaratsioon
- hooldus ja taotlused

CE-märgis kinnitab deklareeritud vastavust ELi nõuetele. Läbikriipsutatud prügikast: ärge visake kasutatud seadet olmejäätmete hulka.