WIPCOOL®

TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA · LATVIEŠU VALODA

AVC150

Bīdmērs

Pirms lietošanas izlasiet instrukciju. Glabājiet to pie ierīces visu tās lietošanas laiku.



Izlasiet instrukciju

Drošības un pieslēgšanas noteikumi pirms pirmās iedarbināšanas.

Serviss un garantija

Servisa pieteikumi un garantijas noteikumi vietnē wipcool.eu.

Dokumenti tiešsaistē

Instrukcija, tehniskā lapa un atbilstības deklarācija vietnē wipcool.eu.

SATURS

Kā lietot instrukciju

Atrodiet vajadzīgo nodaļu. Skaitļi labajā pusē ir šīs brošūras lappuses.

01	Wipcool AVC150 lietošanas pamācība	3
02	Vispārīga informācija	3
03	Simboli un apzīmējumi	3
04	Drošības informācija	4
05	Tehniskie dati	4
06	Ierīces shēma	5
07	Komplekta saturs	6
08	Uzglabāšana	6
09	Lietošana	6
10	Apkope	8
11	Problēmu novēršana	9
12	Nolietotas elektriskās un elektroniskās iekārtas	10
13	Serviss un dokumenti	11

SIMBOLU NOZĪME



EEIA dalītā savākšana

Neizmetiet nolietoto iekārtu kopā ar sadzīves atkritumiem.



CE marķējums

Ražotāja deklarācija par atbilstību ES prasībām.



Izlasiet instrukciju

Drošības un lietošanas noteikumi pirms darba sākšanas.

Wipcool AVC150 lietošanas pamācība

Bīdmērs Wipcool AVC150 ir paredzēts ārējiem un iekšējiem mērījumiem, kā arī dziļuma mērīšanai. Mērīšanas diapazons ir līdz 150 mm.

Lietošanas pamācība ir produkta neatņemama sastāvdaļa. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo pamācību un stingri ievērojiet visus norādījumus.

Vispārīga informācija

Wipcool produkti ir radīti profesionālai lietošanai kvalificētiem gaisa kondicionēšanas un aukstuma tehnikas nozares speciālistiem. Kā ražotājs Wipcool nosaka, ka mūsu iekārtas drīkst lietot tikai personas ar atbilstošu kvalifikāciju un apmācību.

- Lietojot bīdmēru Wipcool AVC150, jāievēro visi vietējie drošības noteikumi un vispārīgie drošības standarti.
- Lietošanas pamācība jāglabā iekārtas tuvumā, lai personālam tā jebkurā brīdī būtu viegli pieejama.
- Pirms lietošanas kvalificētam personālam rūpīgi jāiepazīstas ar lietošanas pamācību un jāizprot visi tajā ietvertie norādījumi.
- Ražotājs neatbild par zaudējumiem, kas radušies nepareizas lietošanas, lietošanas pamācības neievērošanas, personāla kvalifikācijas trūkuma vai neatļautu iekārtas pārveidojumu dēļ.
- Ir spēkā pārdošanas dokumentos ietvertie vispārīgie pārdošanas noteikumi.

Simboli un apzīmējumi

Uz ierīces un lietošanas pamācībā izmantotās zīmes un apzīmējumi:

01



Uzmanību - ierīces bojājuma vai nepareiza darba rezultāta risks.

02



Neizmetiet bīdmēru sadzīves atkritumos.

Drošības informācija


> **UZMANĪBU**
> Nepieļaujiet šķidruma iekļūšanu bīdāmā rāmī. Šķidrums var sabojāt elektroniku.

Neizjauciet bīdāmo rāmi vai elektroniku.

Tehniskie dati

Parametrs	Vērtība
Modelis	AVC150
Mērīšanas diapazons	līdz 150 mm
Izšķirtspēja	0,01 mm
Maksimālais bīdāmā rāmja pārvietošanas ātrums	3 m/s
Darba temperatūra	0–40 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-20–+70 °C
Mitrums	0–80 %
Barošana	1 × CR2032 3 V
Displejs	Piecu ciparu LCD
Materiāls	Nerūsējošais tērauds
Aizsardzības pakāpe	IP54
Cietība	52 HRC

Ierīces shēma

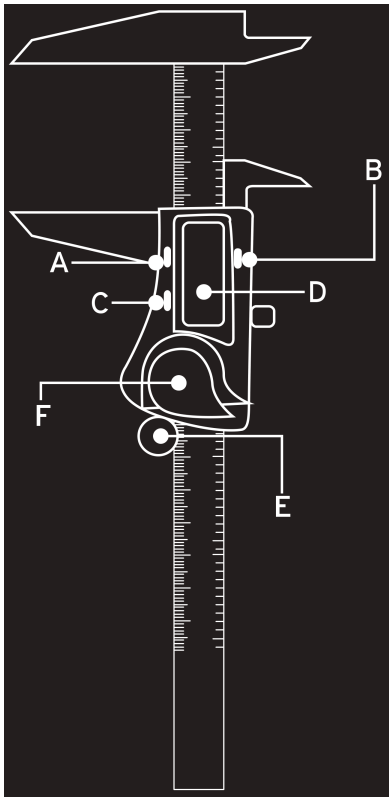

Attēls 1. Elementu apzīmējumi A-F.

Pogas

Apzīmējums	Elements un funkcija
A	Poga ON/OFF - bīdmēra ieslēgšana un izslēgšana.
B	Poga mm/inch - mērvienības izvēle: milimetri vai collas.
C	Poga ZERO - rādījuma iestatīšana uz nulli.

Pārējie elementi

Apzīmējums	Elements un funkcija
D	Piecu ciparu LCD displejs.
E	Bīdāmā rāmja pārvietošanas rullītis.
F	Baterijas nodalījuma vāciņš.

Komplekta saturs

Pēc izpakošanas pārbaudiet komplekta pilnīgumu un stāvokli. Par trūkstošām vai bojātām daļām ziņojiet pārdevējam.

Elements	Daudzums
Bīdmērs AVC150	1 gab.
Baterija CR2032 3 V	1 gab.
Skrūvgriezis baterijas nodalījuma vāciņam	1 gab.

Uzglabāšana

Uzglabājiet bīdmēru temperatūrā no -20 līdz +70 °C.

Ja ierīci ilgāku laiku nelietojat, izņemiet bateriju un uzglabājiet to atsevišķi.

Lietošana

Pirms pirmās lietošanas ievietojiet bateriju atbilstoši norādījumiem punktā „Baterijas nomaiņa“ (sadaļā „APKOPE“).

Sagatavošana un nulles iestatīšana

01 Pārbaudiet spīļu un dziļummēra stieņa tīrību un bīdāmā rāmja kustības vienmērīgumu. Netīrās virsmas noslaukiet ar sausu drānu, kas neatstāj plūksnas.

02 Ieslēdziet bīdmēru ar pogu A ON/OFF. Sakļaujiet lielās spīles un nospiediet C ZERO.

03 Pārbaudiet, vai displejs D rāda nulli, kad spīles ir sakļautas. Ja rādījums nav nulle, vēlreiz notīriet spīles un iestatiet bīdmēra rādījumu uz nulli. Ja tas nepalīdz, veiciet darbības punktā „Rādījuma atiestatīšana“ (sadaļā „APKOPE“). Neveiciet mērījumu, kamēr rādījums pie sakļautām spīlēm nav nulle.

04 Ar pogu B mm/inch izvēlieties mērvienību un pārbaudiet to displejā.

Ārējais mērījums



Attēls 2. Ārējā mērījuma ilustrācija.

01 Ar bīdāmā rāmja pārvietošanas rullīti E atveriet lielās spīles platāk par mērāmo priekšmetu un ievietojiet to starp spīlēm.

02 Pārvietojiet bīdāmo rāmi, līdz spīles saskaras ar mērāmajām virsmām. Nolasiet rezultātu displejā D.

Iekšējais mērījums



Attēls 3. Iekšējā mērījuma ilustrācija.

01 Sakļaujiet mazās spīles un ievietojiet tās mērāmajā atverē.

02 Atveriet spīles, līdz tās saskaras ar iekšējām virsmām, un nolasiet rezultātu displejā D.

Dziļuma mērījums

01 Novietojiet vadotnes galu līdzeni uz virsmas pie atveres. Pārvietojiet bīdāmo rāmi, līdz dziļummēra stienis pieskaras dibenam.

02 Nolasiet rezultātu displejā D.

Mērījuma pabeigšana


Atvirziet spīles vai dziļummēra stieni no mērāmajām virsmām, izņemiet bīdmēru un izslēdziet to ar pogu A ON/OFF.

Apkope

Tīrīšana

Uzturiet bīdmēru tīru, periodiski noslaukot to ar sausu drānu.

Baterijas nomaiņa

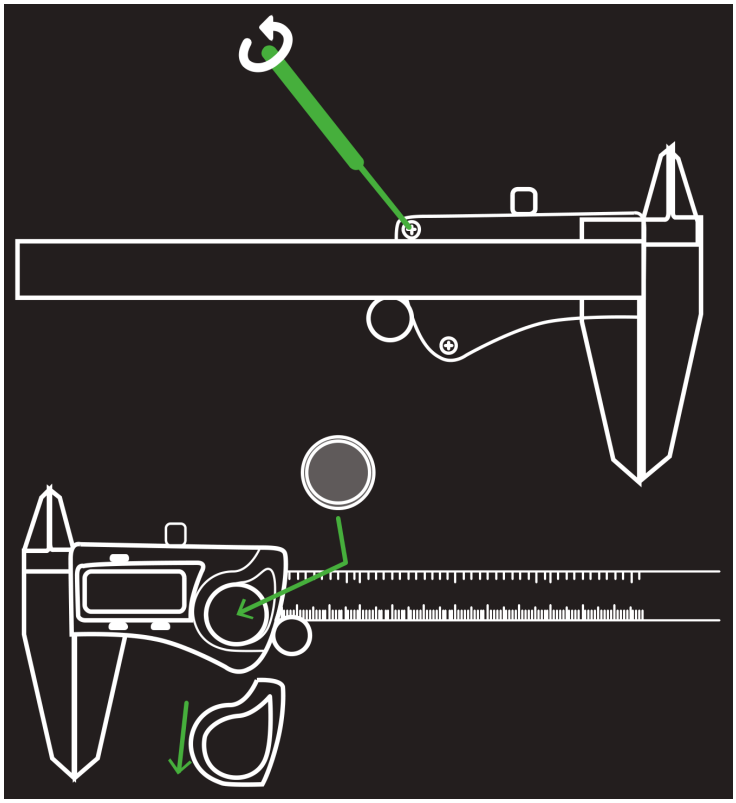

Attēls 4. Skrūves atskrūvēšana un baterijas nodalījuma vāciņa noņemšana.

UZMANĪBU
Ievietojiet bateriju atbilstoši polaritātes apzīmējumiem.

01 Izslēdziet bīdmēru ar pogu A ON/OFF. Ar komplektā iekļauto skrūvgriezi atskrūvējiet baterijas nodalījuma vāciņa F skrūvi un noņemiet vāciņu.

02 Izņemiet izlietoto bateriju un ievietojiet jaunu CR2032 3 V bateriju.

03 Uzlieciet baterijas nodalījuma vāciņu un pievelciet skrūvi.

Rādījuma atiestatīšana

01 Izslēdziet bīdmēru ar pogu A ON/OFF. Atskrūvējiet baterijas nodalījuma vāciņa F skrūvi un noņemiet vāciņu.

02 Iegaumējiet baterijas novietojumu un izņemiet to. Pēc 30 s ievietojiet to atpakaļ tādā pašā stāvoklī.

03 Uzlieciet baterijas nodalījuma vāciņu un pievelciet skrūvi. Atkārtojiet darbības, kas norādītas punktā „Sagatavošana un nulles iestatīšana“.

Remonts

Neremontējiet bīdāmo rāmi vai elektroniku patstāvīgi. Uzticiet remontu servisam - pieteikums vietnē wipcool.pl/serwis.

Problēmu novēršana

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Visi pieci cipari vienlaikus mainās katru sekundi	Baterijas spriegums ir mazāks par 2,7 V	Nomainiet bateriju atbilstoši sadaļā „APKOPE“ norādītajai procedūrai.
Pārvietojot bīdāmo rāmi, rādījums nemainās	Elektriskās ķēdes darbības traucējumi	Veiciet darbības, kas norādītas sadaļas „APKOPE“ punktā „Rādījuma atiestatīšana“.
Displejā pastāvīgi redzams 000.00 vai IN 00.000, un tas nereaģē uz bīdāmā rāmja pārvietošanu	Iespējams pogu kontaktu vai bīdāmā rāmja kontaktu īssavienojums	Uzticiet remontu servisam - pieteikums vietnē wipcool.pl/serwis.
Funkciju pogas nedarbojas	Atsperes vai gumijas pārsegi var būt deformējušies pārāk spēcīgas nospiešanas dēļ	Uzticiet remontu servisam - pieteikums vietnē wipcool.pl/serwis.

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Rādījuma kļūda visā garumā ir vismaz 0,1 mm	Netīrumi vai nogulsnes uz sensora	Uzticiet remontu servisam - pieteikums vietnē wipcool.pl/serwis.
LCD displejā nav rādījuma	Slikts baterijas kontakts	Pārbaudiet baterijas nodalījumu un, ja nepieciešams, iztīriet to.
LCD displejā nav rādījuma	Baterijas spriegums ir mazāks par 2,5 V	Nomainiet bateriju pret CR2032 3 V bateriju.

Nolietotas elektriskās un elektroniskās iekārtas

01



Pārsvītrotas atkritumu tvertnes simbols nozīmē, ka nolietoto ierīci nedrīkst izmest kopā ar citiem atkritumiem.

Saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem par nolietotām elektriskajām un elektroniskajām iekārtām produktus, kas marķēti ar dalītas savākšanas simbolu, nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Kaitīgo vielu satura dēļ elektroniskie izstrādājumi, kas netiek šķiroti atsevišķi, var apdraudēt vidi un cilvēku veselību. Pareiza nolietotu elektrisko un elektronisko iekārtu dalīta savākšana novērš negatīvu ietekmi uz vidi.

Nododot nolietoto iekārtu savākšanas punktā, lietotājs veicina tās atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju.

Pārstrāde - viena no vides aizsardzības metodēm. Process, kurā no atkritumiem iegūst vielas, ko var atkārtoti izmantot kā izejvielas.

Utilizācija - atkritumu, kas zaudējuši lietošanas vērtību, piemēram, plastmasas, papīra un kartona, izmantošana par otrreizējām izejvielām (sarunvalodā arī iznīcināšana).

Informācija par nolietotu elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas sistēmu

- Nolietotas elektriskās un elektroniskās iekārtas aizliegts izmest kopā ar citiem atkritumiem.
- Aizliegts savākt nepilnīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas un daļas no nolietotām iekārtām.
- Izplatītājam, kas piegādā pircējam mājsaimniecībām paredzētu iekārtu, ir pienākums bez maksas pieņemt nolietotu mājsaimniecības iekārtu piegādes vietā, ja tā ir tāda paša veida un pilda tādu pašu funkciju kā piegādātā iekārta.

- Lietotājs var nodot nolietoto iekārtu nolietotu iekārtu savācējam, pārstrādes uzņēmumam vai sadzīves atkritumu savācējam pašvaldības teritorijā.
- Informācija par savākšanas punktiem ir pieejama vojevodistu maršalu biroju, kā arī pilsētu un pašvaldību iestāžu BIP vietnēs.

Serviss un dokumenti

Pirms pieteikuma iesniegšanas sagatavojiet:

- Modelis - norādīts uz ierīces datu plāksnītes un rēķinā.
- Sērijas numurs - ja tā nav, norādiet ražošanas numuru (piem., 11/2025), kas visbiežāk atrodas ierīces apakšā.
- Pirkuma apliecinājums - pilnvarota izplatītāja rēķins vai čeks.
- Bojājuma apraksts - kas notiek, kopš kura laika un kādos apstākļos.

Servisa pieteikumu varat iesniegt vietnē wipcool.pl/serwis. Tur atradīsiet arī garantijas noteikumus.

Garantijas periods: 1 gads.

WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

SERVISS UN DOKUMENTI

AVC150 · Lietošanas instrukcija

IZDEVUMA DATI

Modelis *Model*	**AVC150**
Izdevums *Edition*	**06.11.2026 · LV**
Ražotājs *Manufacturer*	**Zhejiang Wipcool Refrigeration Equipment Co., Ltd.**
Pilnvarotais pārstāvis Polijā *Authorised representative*	**4REF sp. z o.o., ul. gen. Władysława Andersa 38, 15-113 Białystok**

wipcool.eu

- instrukcija tiešsaistē un citas valodas
- tehniskā lapa un atbilstības deklarācija
- serviss un pieteikumi

CE

CE marķējums apliecina deklarēto atbilstību ES prasībām. Pārsvītrota tvertne: neizmetiet nolietoto iekārtu kopā ar sadzīves atkritumiem.