WIPCOOL®

TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

NÁVOD K OBSLUZE · ČEŠTINA

AVC150

Posuvné měřítko

Před použitím si přečtěte návod. Uschovejte jej u zařízení po celou dobu jeho používání.



Přečtěte si návod

Bezpečnostní pravidla a připojení před prvním spuštěním.

Servis a záruka

Servisní požadavky a záruční podmínky na wipcool.eu.

Dokumenty online

Návod, katalogový list a prohlášení o shodě na wipcool.eu.

OBSAH

Jak používat návod

Najděte potřebnou kapitolu. Čísla vpravo jsou stránky této brožury.

01	Návod k obsluze Wipcool AVC150	3
02	Obecné informace	3
03	Symboly a způsoby zápisu	3
04	Bezpečnostní informace	4
05	Technické údaje	4
06	Schéma zařízení	5
07	Obsah balení	6
08	Skladování	6
09	Použití	6
10	Údržba	8
11	Řešení problémů	9
12	Odpadní elektrická a elektronická zařízení	10
13	Servis a dokumenty	11

VÝZNAM SYMBOLŮ



Tříděný sběr OEEZ

Použité zařízení nevyhazujte do komunálního odpadu.



Označení CE

Prohlášení výrobce o shodě s požadavky EU.



Přečtěte si návod

Pravidla bezpečnosti a obsluhy před zahájením práce.

Návod k obsluze Wipcool AVC150

Posuvné měřítko Wipcool AVC150 slouží k měření vnějších a vnitřních rozměrů a hloubky. Rozsah měření je do 150 mm.

Návod k obsluze je nedílnou součástí výrobku. Přečtěte si pozorně tento návod a důsledně dodržujte všechny pokyny.

Obecné informace

Výrobky Wipcool jsou určeny pro profesionální použití kvalifikovanými techniky v oboru chladicí a klimatizační techniky. Jako výrobce Wipcool stanovuje, že naše zařízení smí obsluhovat pouze osoby s odpovídající kvalifikací a proškolením.

- Při používání posuvného měřítka Wipcool AVC150 dodržujte všechny místní bezpečnostní předpisy a obecné bezpečnostní normy.
- Návod k obsluze uchovávejte v blízkosti zařízení, aby k němu měl personál kdykoli snadný přístup.
- Před zahájením používání by se měl kvalifikovaný personál důkladně seznámit s návodem k obsluze a porozumět všem pokynům v něm uvedeným.
- Výrobce nenese odpovědnost za žádné škody vzniklé nesprávným používáním, nedodržením návodu k obsluze, nedostatečnou kvalifikací personálu nebo jakýmikoli neoprávněnými úpravami zařízení.
- Platí všeobecné prodejní podmínky uvedené v prodejních dokladech.

Symboly a způsoby zápisu

Značky a označení použité na zařízení a v návodu:

01



Upozornění - riziko poškození zařízení nebo nesprávného výsledku měření.

02



Posuvné měřítko nevyhazujte do domovního odpadu.

Bezpečnostní informace

UPOZORNĚNÍ


Nedovolte, aby se do posuvné části dostala kapalina. Kapalina může poškodit elektroniku.

Nerozebírejte posuvnou část ani elektroniku.

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Model	AVC150
Rozsah měření	do 150 mm
Rozlišení	0,01 mm
Maximální rychlost posuvu	3 m/s
Provozní teplota	0–40 °C
Skladovací teplota	-20 až +70 °C
Vlhkost	0–80 %
Napájení	1 × CR2032 3 V
Displej	Pětimístný LCD
Materiál	Nerezová ocel
Stupeň krytí	IP54
Tvrdost	52 HRC

Schéma zařízení

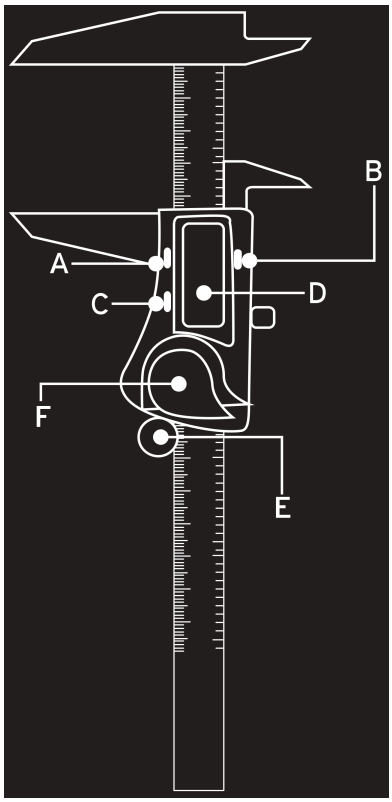

Obrázek 1. Označení prvků A–F.

Tlačítka

Označení	Prvek a funkce
A	Tlačítko ON/OFF - zapnutí a vypnutí posuvného měřítka.
B	Tlačítko mm/inch - volba jednotky: milimetry nebo palce.
C	Tlačítko ZERO - vynulování údaje.

Ostatní prvky

Označení	Prvek a funkce
D	Pětimístný LCD displej.
E	Kolečko posuvu.
F	Kryt přihrádky na baterii.

Obsah balení

Po rozbalení zkontrolujte úplnost a stav sady. Chybějící nebo poškozené položky nahlaste prodejci.

Položka	Množství
Posuvné měřítko AVC150	1 ks
Baterie CR2032 3 V	1 ks
Šroubovák ke krytu přihrádky na baterii	1 ks

Skladování

Posuvné měřítko skladujte při teplotě -20 až +70 °C.

Při delší přestávce v používání vyjměte baterii a skladujte ji odděleně.

Použití

Před prvním použitím vložte baterii podle bodu „Výměna baterie“ (část „ÚDRŽBA“).

Příprava a vynulování

01 Zkontrolujte čistotu čelistí a hloubkoměru a plynulost posuvu. Znečištěné povrchy otřete suchým hadříkem, který nepouští vlákna.

02 Zapněte posuvné měřítko tlačítkem A ON/OFF. Zavřete velké čelisti a stiskněte C ZERO.

03 Zkontrolujte, zda displej D při zavřených čelistech ukazuje nulu. Pokud údaj není nulový, znovu očistěte čelisti a vynulujte posuvné měřítko. Pokud to nepomůže, proveďte postup „Reset údaje“ (část „ÚDRŽBA“). Neměřte, dokud údaj při zavřených čelistech není nulový.

04 Tlačítkem B mm/inch zvolte jednotku a zkontrolujte ji na displeji.

Měření vnějších rozměrů



Obrázek 2. Názorné vyobrazení měření vnějších rozměrů.

01 Kolečkem posuvu E rozevřete velké čelisti více, než je šířka měřeného předmětu, a vložte jej mezi čelisti.

02 Posuňte posuvnou část tak, aby se čelisti dotkly měřených ploch. Odečtěte výsledek na displeji D.

Měření vnitřních rozměrů



Obrázek 3. Názorné vyobrazení měření vnitřních rozměrů.

01 Zavřete malé čelisti a vložte je do měřeného otvoru.

02 Rozevřete čelisti až do kontaktu s vnitřními plochami a odečtěte výsledek na displeji D.

Měření hloubky

01 Přiložte konec vodicí lišty naplocho k povrchu u otvoru. Posuňte posuvnou část tak, aby se hloubkoměr dotkl dna.

02 Odečtěte výsledek na displeji D.

Ukončení měření


Oddalte čelisti nebo hloubkoměr od měřených ploch, vyjměte posuvné měřítko a vypněte je tlačítkem A ON/OFF.

Údržba

Čištění

Udržujte posuvné měřítko v čistotě a pravidelně je otírejte suchým hadříkem.

Výměna baterie

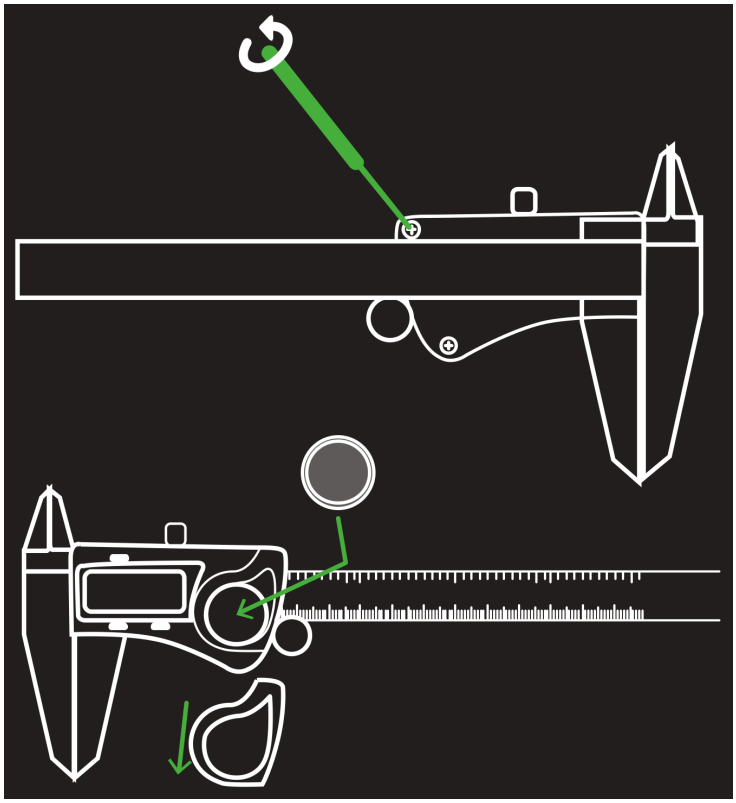

Obrázek 4. Vyšroubování šroubu a sejmutí krytu přihrádky na baterii.

UPOZORNĚNÍ
Vložte baterii podle označení polarity.

01 Vypněte posuvné měřítko tlačítkem A ON/OFF. Přiloženým šroubovákem vyšroubujte šroub krytu přihrádky na baterii F a sejměte kryt.

02 Vyjměte vybitou baterii a vložte novou CR2032 3 V.

03 Nasaďte kryt přihrádky na baterii a utáhněte šroub.

Reset údaje

01 Vypněte posuvné měřítko tlačítkem A ON/OFF. Vyšroubujte šroub krytu přihrádky na baterii F a sejměte kryt.

02 Zapamatujte si polohu baterie a vyjměte ji. Po 30 s ji vložte zpět ve stejné poloze.

03 Nasaďte kryt přihrádky na baterii a utáhněte šroub. Opakujte postup podle bodu „Příprava a vynulování“.

Opravy

Neopravujte posuvnou část ani elektroniku sami. Opravu svěřte servisu - požadavek podejte na wipcool.pl/serwis.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Způsob řešení
Všech pět číslic se současně každou sekundu mění	Napětí baterie je nižší než 2,7 V	Vyměňte baterii podle postupu v části „ÚDRŽBA“.
Údaj se při posouvání posuvné části nemění	Nesprávná funkce obvodu	Proveďte postup podle bodu „Reset údaje“ v části „ÚDRŽBA“.
Na displeji zůstává 000.00 nebo IN 00.000 a displej nereaguje na posouvání posuvné části	Možný zkrat kontaktů tlačítek nebo kontaktů v posuvné části	Opravu svěřte servisu - požadavek podejte na wipcool.pl/serwis.
Funkční tlačítka nefungují	Pružiny nebo pryžové kryty se mohly zdeformovat v důsledku příliš silného stisknutí	Opravu svěřte servisu - požadavek podejte na wipcool.pl/serwis.
Chyba údaje v celém rozsahu činí alespoň 0,1 mm	Nečistoty nebo usazeniny na snímači	Opravu svěřte servisu - požadavek podejte na wipcool.pl/serwis.

Problém	Možná příčina	Způsob řešení
Na LCD displeji se nic nezobrazuje	Špatný kontakt baterie	Zkontrolujte přihrádku na baterii a v případě potřeby ji očistěte.
Na LCD displeji se nic nezobrazuje	Napětí baterie je nižší než 2,5 V	Vyměňte baterii za CR2032 3 V.

Odpadní elektrická a elektronická zařízení

01



Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že použité zařízení se nesmí vyhazovat společně s ostatním odpadem.

Podle platných předpisů o odpadních elektrických a elektronických zařízeních se výrobky označené symbolem odděleného sběru nesmí odkládat společně s ostatním komunálním odpadem. Elektronické výrobky, které nejsou odděleně tříděny, mohou být kvůli obsahu škodlivých látek nebezpečné pro životní prostředí a lidské zdraví. Správný oddělený sběr odpadních elektrických a elektronických zařízení předchází negativním dopadům na životní prostředí.

Odevzdáním použitého zařízení na sběrném místě přispívá uživatel k jeho opětovnému použití, recyklaci a využití.

Recyklace - jedna z metod ochrany životního prostředí. Proces získávání látek z odpadu, které lze znovu využít jako suroviny.

Využití odpadu - využití odpadu, který ztratil užitnou hodnotu, například plastů, papíru a lepenky, jako druhotných surovin (v běžné řeči také jeho zničení).

Informace o systému sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení

- Odpadní elektrická a elektronická zařízení je zakázáno odkládat společně s ostatním odpadem.
- Je zakázáno sbírat neúplná elektrická a elektronická zařízení a díly pocházející z použitých zařízení.
- Distributor, který dodává kupujícímu zařízení určené pro domácnosti, je povinen bezplatně převzít použité zařízení z domácnosti v místě dodání, pokud je použité zařízení stejného druhu a plní stejnou funkci jako dodané zařízení.
- Uživatel může použité zařízení předat osobě provádějící sběr použitých zařízení, zařízení ke zpracování odpadu nebo subjektu zajišťujícímu svoz komunálního odpadu na území obce.

- Informace o sběrných místech jsou dostupné na stránkách BIP maršálkovských úřadů a městských a obecních úřadů.

Servis a dokumenty

Před podáním požadavku si připravte:

- Model - je uveden na štítku zařízení a na faktuře.
- Sériové číslo - pokud chybí, uveďte výrobní číslo (např. 11/2025), které je nejčastěji na spodní straně zařízení.
- Doklad o koupi - faktura nebo účtenka od autorizovaného distributora.
- Popis závady - co se děje, od kdy a za jakých podmínek.

Servisní požadavek odešlete na wipcool.pl/serwis. Najdete tam také záruční podmínky.

Záruční doba: 1 rok.

WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

SERVIS A DOKUMENTY

AVC150 · Návod k obsluze

ÚDAJE O VYDÁNÍ

Model *Model*	**AVC150**
Vydání *Edition*	**06.11.2026 · CS**
Výrobce *Manufacturer*	**Zhejiang Wipcool Refrigeration Equipment Co., Ltd.**
Zplnomocněný zástupce v Polsku *Authorised representative*	**4REF sp. z o.o., ul. gen. Władysława Andersa 38, 15-113 Białystok**

wipcool.eu

- návod online a další jazyky
- katalogový list a prohlášení o shodě
- servis a požadavky

Označení CE potvrzuje deklarovanou shodu s požadavky EU. Přeškrtnutá popelnice: použité zařízení nevyhazujte do komunálního odpadu.