WIPCOOL®

TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA · LIETUVIŲ KALBA

HB-3

Colinis vamzdžių lenktuvas / Metrinis vamzdžių lenktuvas

Prieš naudodami perskaitykite instrukciją. Laikykite ją prie įrenginio visą jo naudojimo laiką.



Perskaitykite instrukciją
Saugos ir prijungimo taisyklės prieš pirmąjį paleidimą.

Servisas ir garantija
Serviso užklausos ir garantijos sąlygos svetainėje wipcool.eu.

Dokumentai internete
Instrukcija, techninis lapas ir atitikties deklaracija svetainėje wipcool.eu.

TURINYS

Kaip naudotis instrukcija

Raskite reikiamą skyrių. Skaičiai dešinėje yra šios brošiūros puslapiai.

01	Vamzdžių lenktuvų Wipcool HB-3 / HB-3M naudojimo instrukcija	3
02	Simboliai ir žymėjimas	3
03	Saugos informacija	3
04	Techniniai duomenys	4
05	Sandara	4
06	Laikymas	5
07	Naudojimas	5
08	Priežiūra	6
09	Servisas ir dokumentai	7

SIMBOLIŲ REIKŠMĖ



Atskiras EEĮ atliekų surinkimas

Neišmeskite naudotos įrangos kartu su buitinėmis atliekomis.



CE ženklinimas

Gamintojo deklaracija dėl atitikties ES reikalavimams.



Perskaitykite instrukciją

Saugos ir naudojimo taisyklės prieš pradedant darbą.

Vamzdžių lenktuvų Wipcool HB-3 / HB-3M naudojimo instrukcija

Wipcool HB-3 ir HB-3M yra rankiniai svirtiniai varinių vamzdžių lenktuvai. Kiekvienas modelis skirtas trijų išorinių skersmenų vamzdžiams lenkti.

Naudojimo instrukcija yra neatsiejama gaminio dalis. Atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir griežtai laikykitės visų nurodymų.

Simboliai ir žymėjimas

Ant įrankio ir instrukcijoje naudojami ženklai ir žymėjimai:

01



Įspėjimas - perskaitykite šalia ženklo esančio rėmelio tekstą.

02



Karštas paviršius - prieš liesdami palaukite, kol atvės.

Saugos informacija

- Patikrinkite vamzdžių lenktuvo būklę. Nenaudokite pažeisto įrankio.
- Palikite vietos visam rankenos ir lenkiamo vamzdžio judesiui.
- Jei vamzdis įtrūksta ar užlinksta arba vamzdžių lenktuvas užstringa, nutraukite lenkimą. Nemontuokite pažeisto ar įtrūkusio vamzdžio.

> **ĮSPĖJIMAS**
> Judančios vamzdžių lenktuvo dalys gali prispausti pirštus. Laikykite rankas atokiau nuo lenkimo vietos.


Techniniai duomenys

Parametras	HB-3	HB-3M
Išoriniai vamzdžių skersmenys	1/4″, 5/16″, 3/8″	6, 8, 10 mm
Lenkimo kampo diapazonas	0–180°	0–180°

Sandara



1 pav. Vamzdžių lenktuvas Wipcool HB-3 / HB-3M.

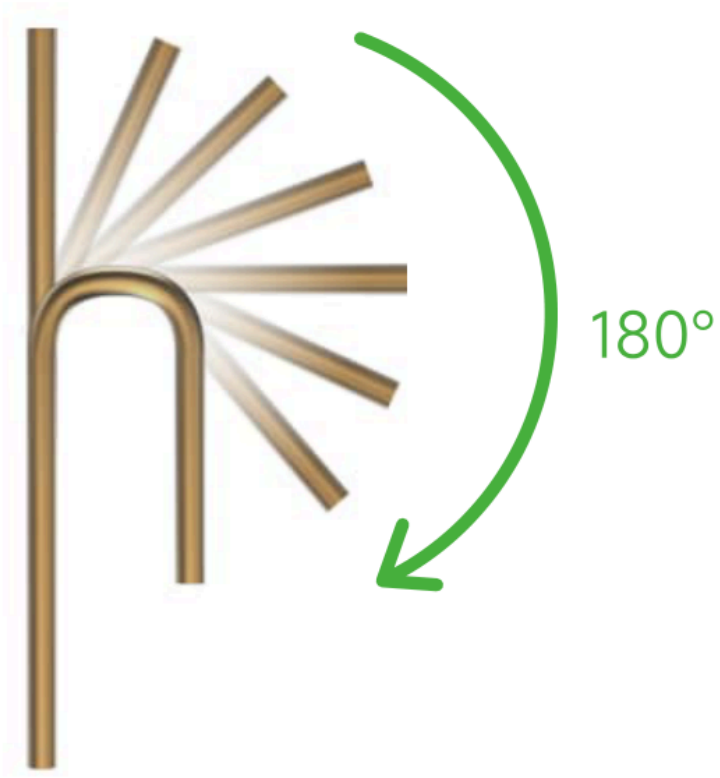

2 pav. Lenkimo diapazonas 0–180°.

Laikymas

Laikykite vamzdžių lenktuvą sausoje vietoje.

Naudojimas

ĮSPĖJIMAS

Po litavimo ar atkaitinimo įkaitęs vamzdis gali nudeginti. Nelieskite jo plika ranka.




01 **1 žingsnis**

Parinkite vamzdžio išorinį skersmenį atitinkantį vamzdžių lenktuvo modelį ir griovelį, tada įdėkite vamzdį į griovelį.



02 **2 žingsnis**

Traukite judamąją rankeną ir stebėkite lenkimo kampo skalę. Nustokite lenkti pasiekę reikiamą kampą (maks. 180°).

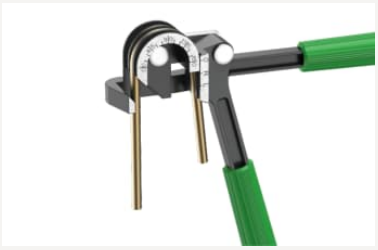

03 **3 žingsnis**

Baigę lenkti, atlenkite judamąją rankeną ir išimkite vamzdį iš vamzdžių lenktuvo griovelio. Patikrinkite lenkimo vietą.

Priežiūra

Baigę darbą, nuvalykite vamzdžių lenktuvą sausa šluoste.

Servisas ir dokumentai

Prieš pateikdami užklausą, paruoškite:

- Modelį - jis nurodytas gaminio lentelėje ir sąskaitoje faktūroje.
- Serijos numerį - jei jo nėra, nurodykite gamybos numerį (pvz., 11/2025), kuris dažniausiai yra gaminio apačioje.
- Pirkimo įrodymą - įgaliotojo platintojo išduotą sąskaitą faktūrą arba kasos kvitą.
- Gedimo aprašymą - kas vyksta, nuo kada ir kokiomis sąlygomis.

Serviso užklausą galite pateikti adresu wipcool.pl/serwis. Ten taip pat rasite garantijos sąlygas.

WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

SERVISAS IR DOKUMENTAI

HB-3 · Naudojimo instrukcija

LEIDIMO DUOMENYS

Modelis *Model*	**HB-3**
Leidimas *Edition*	**2026-11-06 · LT**
Gamintojas *Manufacturer*	**Zhejiang Wipcool Refrigeration Equipment Co., Ltd.**
Įgaliotasis atstovas Lenkijoje *Authorised representative*	**4REF sp. z o.o., ul. gen. Władysława Andersa 38, 15-113 Białystok**

wipcool.eu

- instrukcija internete ir kitos kalbos
- techninis lapas ir atitikties deklaracija
- servisas ir užklausos

CE ženklinimas patvirtina deklaruotą atitiktį ES reikalavimams. Perbrauktas konteineris: neišmeskite naudotos įrangos kartu su buitinėmis atliekomis.