WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

NÁVOD NA OBSLUHU · SLOVENČINA

HB-3

Palcová ohýbačka rúrok / Metrická ohýbačka rúrok

Pred použitím si prečítajte návod. Uschovajte ho pri zariadení počas celej doby používania.



Prečítajte si návod
Bezpečnostné pravidlá a pripojenie pred prvým spustením.

Servis a záruka
Servisné požiadavky a záručné podmienky na wipcool.eu.

Dokumenty online
Návod, katalógový list a vyhlásenie o zhode na wipcool.eu.

OBSAH

Ako používať návod

Nájdite potrebnú kapitolu. Čísla vpravo sú strany tejto brožúry.

01	Návod na obsluhu Wipcool HB-3 / HB-3M	3
02	Symboly a spôsob zápisu	3
03	Bezpečnostné informácie	3
04	Technické údaje	4
05	Konštrukcia	4
06	Skladovanie	5
07	Spôsob použitia	5
08	Údržba	6
09	Servis a dokumenty	7

VÝZNAM SYMBOLOV



Triedený zber OEEZ

Použité zariadenie nevyhadzujte do komunálneho odpadu.



Označenie CE

Vyhlásenie výrobcu o zhode s požiadavkami EÚ.



Prečítajte si návod

Pravidlá bezpečnosti a obsluhy pred začatím práce.

Návod na obsluhu Wipcool HB-3 / HB-3M

Wipcool HB-3 a HB-3M sú ručné pákové ohýbačky medených rúrok. Každý model slúži na ohýbanie rúrok s tromi vonkajšími priemermi.

Návod na obsluhu je neoddeliteľnou súčasťou výrobku. Pozorne si prečítajte tento návod a dôsledne dodržiavajte všetky pokyny.

Symboly a spôsob zápisu

Značky a označenia použité na náradí a v návode:

01



Výstraha - prečítajte si text v rámčeku vedľa značky.

02



Horúci povrch - pred dotykom počkajte, kým vychladne.

Bezpečnostné informácie

- Skontrolujte stav ohýbačky. Nepoužívajte poškodené náradie.
- Ponechajte dostatok priestoru na úplný pohyb rukoväti a ohýbanej rúrky.
- Ak rúrka praskne alebo sa zalomí, alebo sa ohýbačka zasekne, prerušte ohýbanie. Nemontujte poškodenú ani prasknutú rúrku.

> **VAROVANIE**
> Pohyblivé časti ohýbačky môžu pricviknúť prsty. Ruky držte mimo miesta ohýbania.


Technické údaje

Parameter	HB-3	HB-3M
Vonkajšie priemery rúrok	1/4", 5/16", 3/8"	6, 8, 10 mm
Rozsah uhla ohybu	0–180°	0–180°

Konštrukcia



Obrázok 1. Ohýbačka rúrok Wipcool HB-3 / HB-3M.

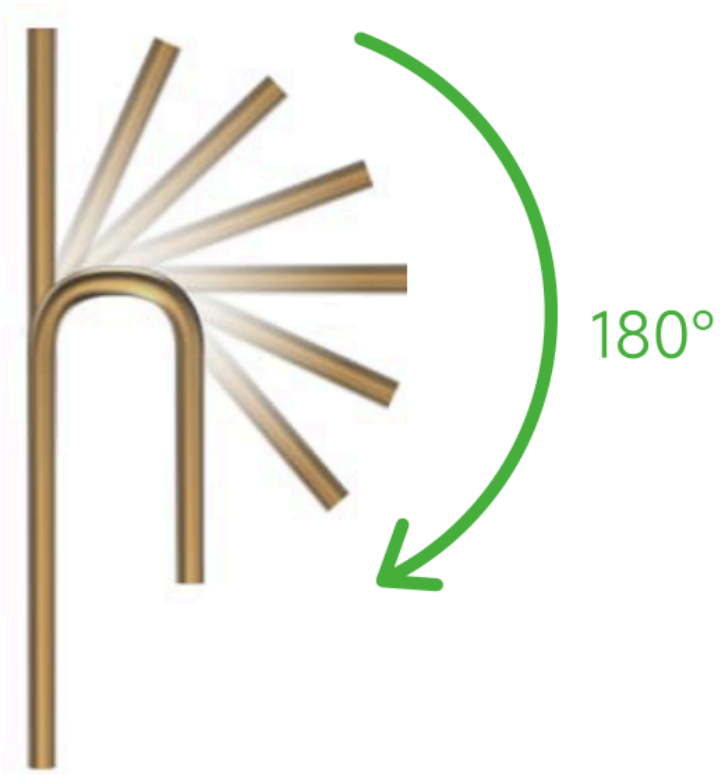

Obrázok 2. Rozsah ohýbania 0–180°.

Skladovanie

Ohýbačku skladujte na suchom mieste.

Spôsob použitia

VAROVANIE

Rúrka zohriata po spájkovaní alebo žíhaní môže spôsobiť popálenie. Nedotýkajte sa jej holou rukou.




01 **Krok 1**

Vyberte model ohýbačky a drážku podľa vonkajšieho priemeru rúrky a potom rúrku vložte do drážky.



02 **Krok 2**

Priťahujte pohyblivú rukoväť a sledujte stupnicu uhla ohybu. Ohýbanie zastavte pri požadovanom uhle (max. 180°).

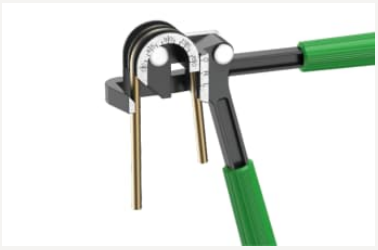

03 **Krok 3**

Po ohnutí odklopte pohyblivú rukoväť a vyberte rúrku z drážky ohýbačky. Skontrolujte ohyb.

Údržba

Po práci utrite ohýbačku suchou handričkou.

Servis a dokumenty

Pred podaním servisnej požiadavky si pripravte:

- Model - nájdete ho na štítku výrobku a na faktúre.
- Sériové číslo - ak chýba, uveďte číslo výroby (napr. 11/2025), ktoré sa najčastejšie nachádza na spodnej strane výrobku.
- Doklad o kúpe - faktúra alebo pokladničný doklad od autorizovaného distribútora.
- Opis poruchy - čo sa deje, odkedy a za akých podmienok.

Servisnú požiadavku odošlite na wipcool.pl/serwis. Nájdete tam aj záručné podmienky.

WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

SERVIS A DOKUMENTY

HB-3 · Návod na obsluhu

ÚDAJE O VYDANÍ

Model *Model*	**HB-3**
Vydanie *Edition*	**06.11.2026 · SK**
Výrobca *Manufacturer*	**Zhejiang Wipcool Refrigeration Equipment Co., Ltd.**
Splnomocnený zástupca v Poľsku *Authorised representative*	**4REF sp. z o.o., ul. gen. Władysława Andersa 38, 15-113 Białystok**

wipcool.eu

- návod online a ďalšie jazyky
- katalógový list a vyhlásenie o zhode
- servis a požiadavky

Označenie CE potvrdzuje deklarovanú zhodu s požiadavkami EÚ. Prečiarknutá nádoba: použité zariadenie nevyhadzujte do komunálneho odpadu.